Queen/Galaxy IP68/IP69 防水電子頭快速指南

注意事項

1. 嚴禁撞擊，重壓(勿超過其最大秤量)。
2. 避免電子秤使用於溫度差大或空氣流動劇烈之場所，如日光直射或冷氣機出風口。
3. 請使用獨立之電源插座，以避免其他電器用品之干擾。
4. 請將電子秤放置於**穩固平坦**之桌面使用,勿放於振動環境裏，並利用 4 隻調整腳，使機器保持平穩,注意水平儀內之**氣泡需位於圓圈中央**。
5. 開啟時秤盤上請勿放置任何東西。使用電子秤前，請先溫機 15 ~ 20 分鐘。
6. 電子秤使用時，秤物重心須位於秤盤中心點，且秤物不超出秤盤範圍，以確保其準確度。
7. 請注意當**低電源警示之符號** 閃爍時，則表示電子秤須充電避免造成重量不穩定。若未即時充電，秤將於 5~10 小時 (有背光狀態約 1 ~ 2 小時) 後，**自動切斷電源**進入電池保護模式，到時必需充電方能使用。
8. 請勿將秤置於密不通風或狹小的空間處充電；充電時勿擠壓到電源線以免電線短路著火。產品需充電時電池溫度不應超過 45℃。**紅燈：正在充電中**。**綠燈：電量接近滿格**。實際電量請拔 AC 線開機看電池符號 底下的格數表示電池容量的狀態。
9. 電池為消耗品，不列入保固範圍內。若長期不使用時，請每隔六個月充電一次，再使用時請先行充電而後使用。勿置於高溫環境中，放置的環境溫度需小於 50℃以下。

電源說明:

電源選擇	電池	6V 4Ah 鉛酸電池
	阿達特	Input: 100~240VAC, Output: 12VDC
依 0~100%背光的選擇，耗電流有所不同 (mA)	無背光	100%背光 (預設)
	30 ~ 35	130 ~ 140
使用時數	110 ~ 120	20 ~ 25

顯示說明

→O←	:	零點指示
Net	:	淨重指示
	:	低電源警示
HI	:	上限值
OK	:	上下限之間的數值
LO	:	下限值

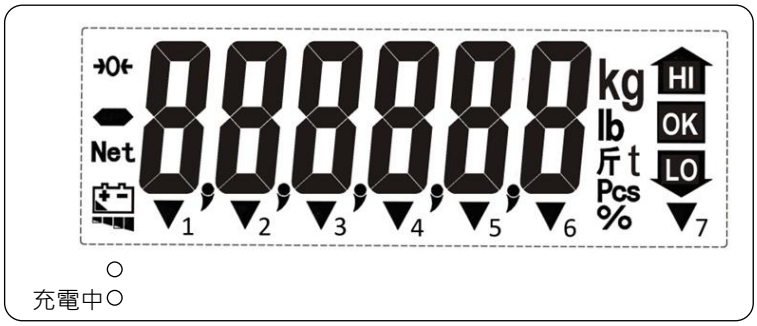

"▼" 指示燈說明

▼1	穩定	:	穩定(STABLE)指示
▼3	Pcs	:	單重不足，取樣之單重少於 0.2d(d=感量)

▼2	毛重	:	毛重(GROSS)指示
▼4	預扣重	:	預扣重(PT)指示

非認證機型

▼5	暫留	:	暫留(HOLD)指示
▼6	累計	:	累計(M+)指示
▼7		:	無或依需求設定的單位指示

認證機型

Range 2	:	第二量程 Range 2 指示
Range 1	:	第一量程 Range 1 指示
累計	:	累計(M+)指示

關|開: 關機鍵 / 開機鍵，長按直到開機或直到關機。

歸零: 操作過程中，若有零點飄移可按 歸零 鍵使重量回到 0。

扣重|預扣重: 扣重 / 預扣重鍵；**扣重:** 將包裝容器置於秤盤上，待穩定後，按 扣重|預扣重 鍵，重量歸零且顯示淨重符號**(Net)**指示。取消扣重: 將包裝容器與物品移除後，再按一次 扣重|預扣重 鍵, 即可清除"扣重值"，重量歸零且淨重符號**(Net)**熄滅。

預扣重: 空載時按 扣重|預扣重 鍵，可使用 歸零 或 單位轉換 鍵輸入數值，再透過 扣重|預扣重 或 淨重|毛重 鍵移動游標，當游標在最右一位閃爍時，按 扣重|預扣重 鍵確認，預扣重指示燈亮起。預扣重值設成 0 時可取消預扣重。

淨重|毛重: 淨重/毛重轉換鍵，有扣重時此鍵才有作用。

F 鍵: 非認證版 F 鍵可設成 MC、HR 或 扣重|預扣重 功能(請參照 FnC 12)。認證版為 F/HR

當設成 MC 時為 MC 鍵，重量回到淨重零點，按此鍵，直接清除累計資料，不顯示累計資料。

當設成 hr 時為 HR 鍵，按此鍵可切換到高精度，5 秒後恢復原精度。
當設成 t-tP 時，按此鍵顯示扣重值或預扣重值。

累計|列印: 當淨重為 0，放新重量在秤盤，按 累計|列印 鍵可做累加淨重，顯示總比數約 1 秒再顯示總淨重 1 秒，然後顯示目前的重量，並印列最新一筆累加資料。若之前物品沒有移除或新物品的重量 < 20d，不可做新一筆累加資。

若要清除累加資料，當淨重為 0 時按 累計|列印 鍵，螢幕出現總比數時，再按一次 累計|列印 鍵，即可清除累加資料，RS-232 將會列印總比數及總累計重量等相關資料。

進入功能設定：在秤重模式下同時按淨重/毛重鍵及歸零鍵。

[FnC 01 自動背光]: 使用歸零或 單位轉換 鍵選擇“on 開啟”, “Auto 關掉” or “oFF 關閉”。

[FnC 03 檢校功能]: 步驟如下　　當“上限值”與“下限值”皆設定為“0”時，則不啟動檢校功能。

1) 設定上限值: 使用歸零或 單位轉換 鍵輸入數值，再透過扣重|預扣重或淨重|毛重鍵移動游標，當游標在最右一位閃爍時，按 扣重|預扣重 鍵確認。
2) 設定下限值: 使用歸零或 單位轉換 鍵輸入數值，再透過扣重|預扣重或淨重|毛重鍵移動游標，當游標在最右一位閃爍時，按 扣重|預扣重 鍵確認。
3) 設定蜂鳴器參數: 0 0 0 0 0 b　參數說明: (a) 1 =啟動蜂鳴器，0 = 關閉蜂鳴器
   (a) (b) (c)　(b) 1 =穩定時，蜂鳴器叫，0 =不穩定時，蜂鳴器叫
   (c) 1 =在“上限值”與“下限值”之間，蜂鳴器叫
   0 =在“上限值”與“下限值”之外，蜂鳴器叫 (重量 10d 以上)
4) 設定 HI/OK/LO 的背光顏色: hr oG LY，請利用歸零或單位轉換鍵選擇 r、G、Y、W、o 設定背光顏色，出廠值如下:
   (a) (b) (c)
   (a) 大於上限值(High)顯示紅色 (r)
   (b) 在上下限之間(OK 範圍)顯示綠色 (G)
   (c) 小於下限值(Low)顯示黃色 (Y)

[FnC 06 重量暫留]: 使用歸零或 單位轉換 鍵選擇暫留模式 0~5，再按 扣重|預扣重 鍵確認。

hold 0 = 無重量暫留功能
hold 1 = 暫留最大重量值直到按任意一個按鍵取消暫留並重新抓蜂值。
hold 2 = 重量穩定後，暫留該重量直到按任意一個按鍵取消暫留並重新抓穩定值。
hold 3 = 重量穩定後，暫留該重量直到移除物品重量回零(<10d)取消暫留並重新抓穩定值。
hold 4 = **“動物秤”暫留模式一**；空載時，顯示“- - - - - -”，當動物上秤，穩定後重量顯示暫留並鎖住(不因外在變動之因素，而改變數值),待動物下秤後,顯示 “- - - - - -”若秤重過程過於不穩定，將顯示 10 秒平均值並暫留鎖住重量, 直到重量小於 10e 顯示“- - - - - -” 或按任意鍵重新計算重量。
Hold 5 = **“動物秤”暫留模式二**；空載時，顯示 “0.000”，當動物上秤，穩定後重量顯示暫留並鎖住(不因外在變動之因素，而改變數值), 當重量的變化(增加或減少)大於所設定的“解除暫留範圍”值時，暫留解除並重新計算重量。若秤重過程過於不穩定，將顯示 10 秒平均值並暫留鎖住重量。此模式下， 歸零 鍵和 扣重|預扣重 鍵無作用。

[FnC 14 待機背光顏色]: 使用歸零或 單位轉換 鍵選擇背光顏色，再透過扣重|預扣重確認。
W 為白色背光(預設)，o為橘黃色，r為紅色背光，G為綠色背光，Y為黃色背光。

[FnC 15 背光亮度]: 使用歸零或 單位轉換 鍵選擇 1~4，再透過扣重|預扣重確認，“4” 為最亮。.

英展實業股份有限公司
地址：新北市新店區寶橋路 235 巷 127 號 6 樓
電話：(02) 8919-1000
客服專線：0800-009-969
傳真： (02) 8919-2209
E-mail：pm-all@excell.com.tw
www.excell-scale.com

Queen/Galaxy 2.0
V24. 1213
020521XX/021521XX
ZSMT300000180